



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Q.645

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE SEÑALIZACIÓN N.º 5 HACIA EL R2**

Recomendación UIT-T Q.645

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS


1 La Recomendación UIT-T Q.645 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL INTERFUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 5 HACIA EL R2

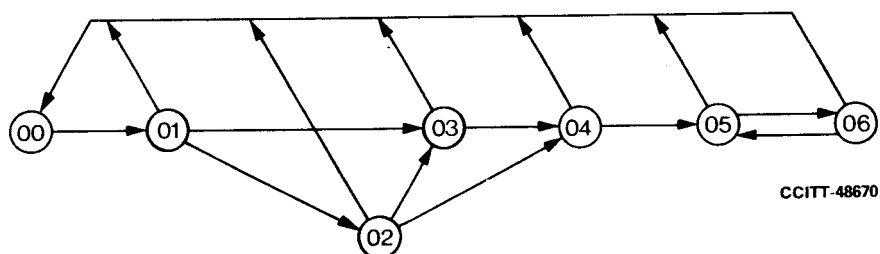

<i>Número del estado</i>	<i>Descripción del estado</i>	<i>Referencia de hoja</i>
00	Reposo	1, 2
01	Esperar indicador de categoría del abonado que llama (ICAL)	1
02	Esperar señal ST	1
03	Esperar dirección completa	2
04	Esperar señal de respuesta	2
05	Respuesta (conversación)	2
06	Colgar	2

FIGURA 1/Q.645

**Diagrama sinóptico de estados para el interfuncionamiento del
sistema de señalización N.º 5 hacia el R2**

FIGURA 2/Q.645

(Reservada para la introducción de futuras notas)


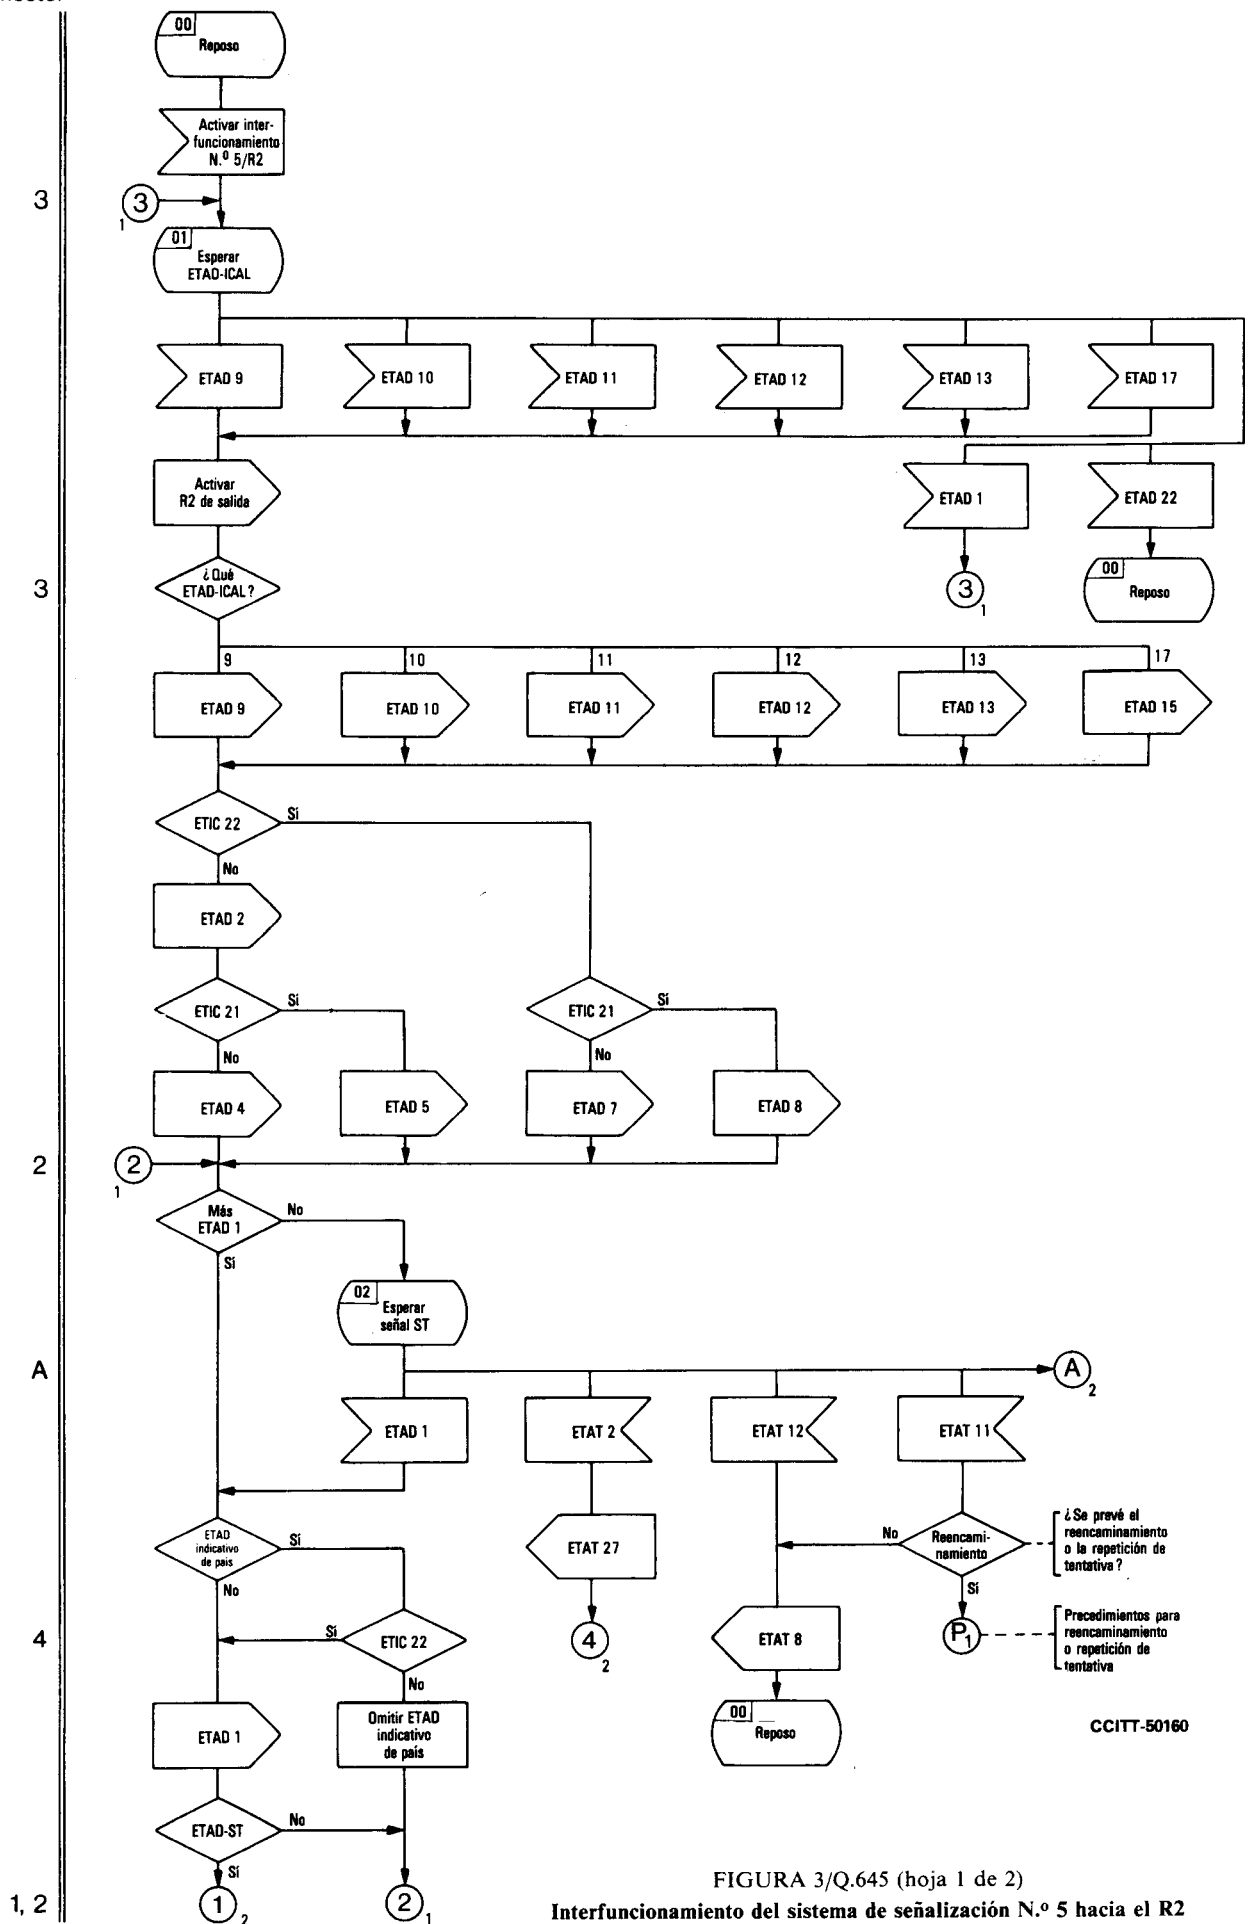


FIGURA 3/Q.645 (hoja 1 de 2)
Interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el R2

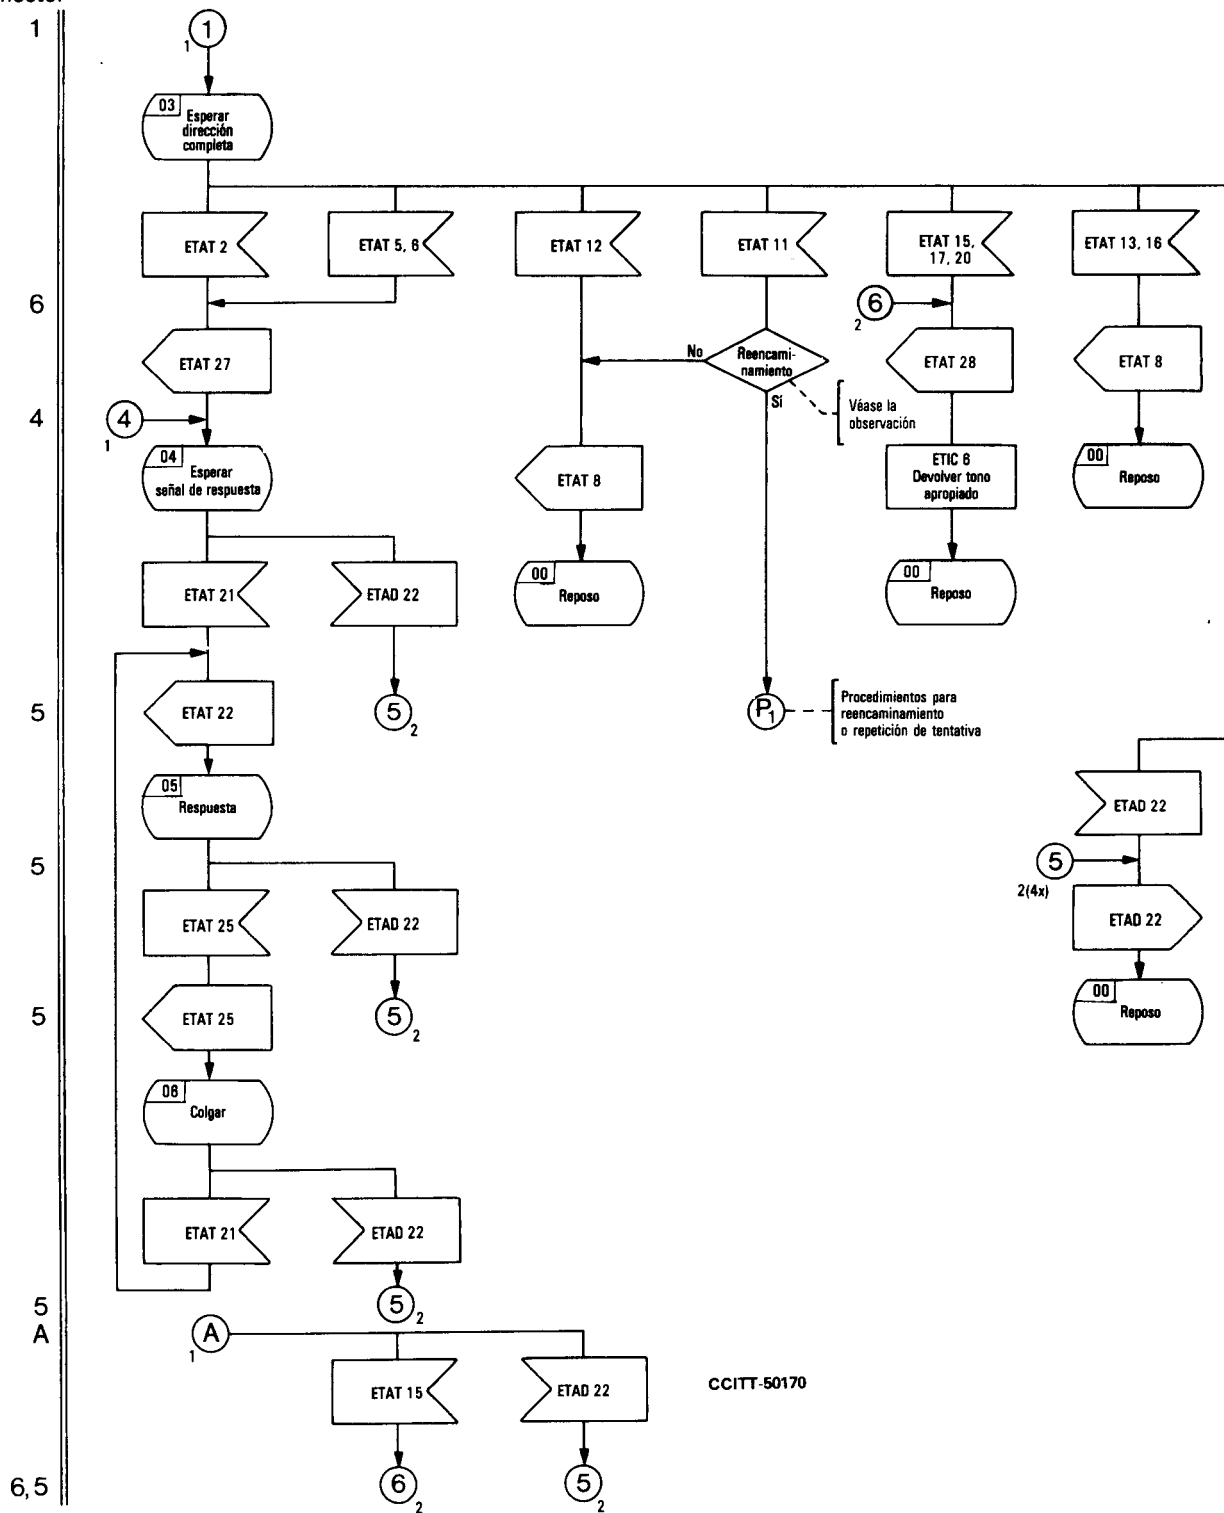

Observación – ¿Se prevé el reencaminamiento o la repetición de tentativa ?

FIGURA 3/Q.645 (hoja 2 de 2)
Interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el R2