UIT-T

Q.694

SECTEUR DE LA NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'UIT (03/93)

INTERFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION

INTERFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION – PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES DE SIGNALISATION DANS LE SENS N° 7 (SOUS-SYSTÈME UTILISATEUR RNIS) VERS R1

Recommandation UIT-T Q.694

(Antérieurement «Recommandation du CCITT»)

AVANT-PROPOS

L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes que les Commissions d'études de l'UIT-T doivent examiner et à propos desquels elles doivent émettre des Recommandations.

La Recommandation UIT-T Q.694, élaborée par la Commission d'études XI (1988-1993) de l'UIT-T, a été approuvée par la CMNT (Helsinki, 1-12 mars 1993).

NOTES

Suite au processus de réforme entrepris au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le CCITT n'existe plus depuis le 28 février 1993. Il est remplacé par le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T) créé le 1^{er} mars 1993. De même, le CCIR et l'IFRB ont été remplacés par le Secteur des radiocommunications.

Afin de ne pas retarder la publication de la présente Recommandation, aucun changement n'a été apporté aux mentions contenant les sigles CCITT, CCIR et IFRB ou aux entités qui leur sont associées, comme «Assemblée plénière», «Secrétariat», etc. Les futures éditions de la présente Recommandation adopteront la terminologie appropriée reflétant la nouvelle structure de l'UIT.


2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1994

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

INTERFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION – PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES DE SIGNALISATION DANS LE SENS Nº 7 (SOUS-SYSTÈME UTILISATEUR RNIS) VERS R1

(Helsinki, 1993)



| Numéros d'état | Description d'état | Référence du feuillet |
|----------------|---|-----------------------|
| 00 | Repos | 1, 4 |
| 01 | Attendre l'information détablissement de la communication | 1 |
| 02 | Attendre COT | 1 |
| 03 | Attendre le signal d'adresse complète | 2 |
| 04 | Attendre la désactivation de l'enregistrement | 3 |
| 05 | Attendre le signal de réponse | 3 |
| 06 | Répondre | 4 |
| 07 | Raccrochage | 4 |

FIGURE 1/Q.694


Diagramme d'état pour l'interfonctionnement de systèmes de signalisation dans le sens n° 7 (ISUP) vers R1

Procédures non indiquées

P1 – Pas de fonctionnement en transit défini pour le système R1

FIGURE 2/Q.694

Note concernant l'interfonctionnement de systèmes de signalisation dans le sens n° 7 (ISUP) vers R1

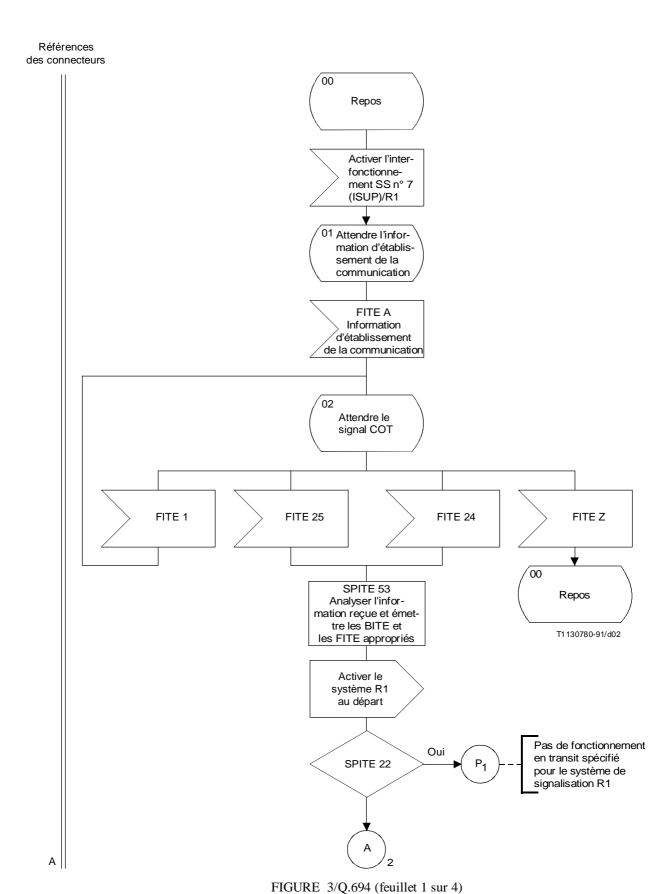

 $\label{eq:continuous} Interfonctionnement \ de \ systèmes \ de \ signalisation \ dans \\ le \ sens \ n^{\circ} \ 7 \ (ISUP) \ vers \ R1$

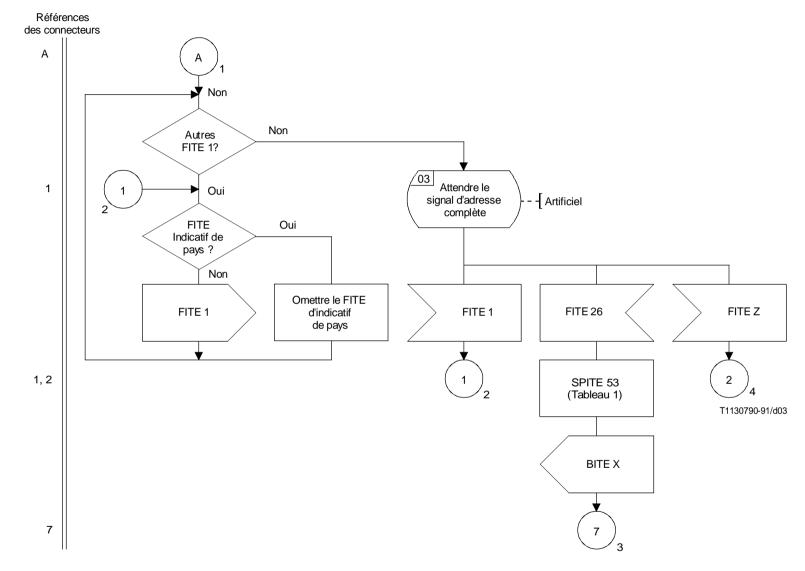


FIGURE 3/Q.694 (feuillet 2 sur 4)

Interfonctionnement de systèmes de signalisation dans le sens n° 7 (ISUP) vers R1

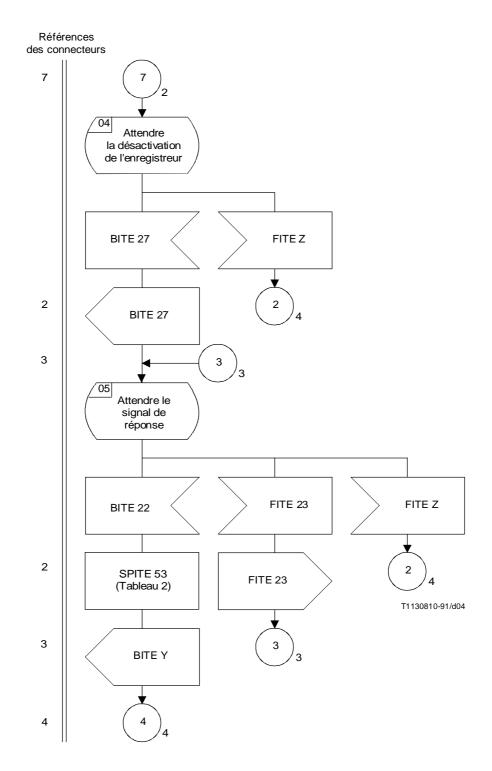


FIGURE 3/Q.694 (feuillet 3 sur 4)

Interfonctionnement de systèmes de signalisation dans le sens n° 7 (ISUP) vers R1

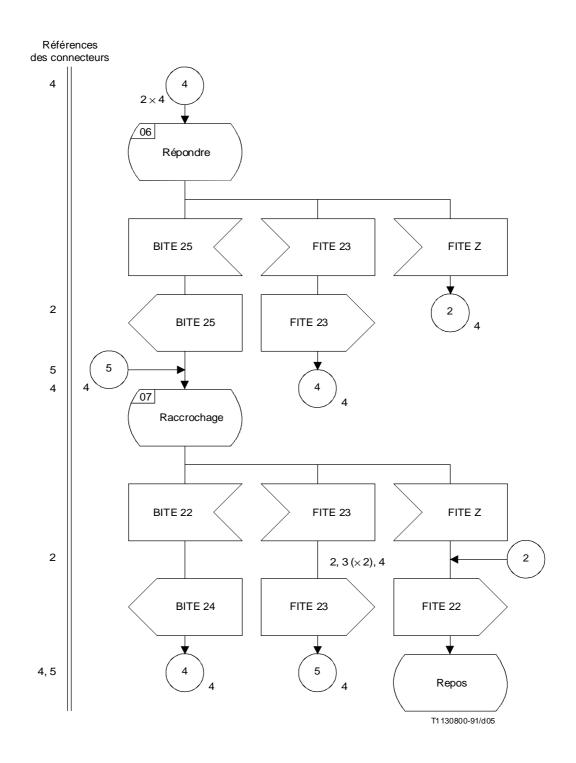


FIGURE 3/Q.694 (feuillet 4 sur 4)

Interfonctionnement de systèmes de signalisation dans le sens n° 7 (ISUP) vers R1

TABLEAU 1/Q.694

| BITE reçus | | |
|---|----|--|
| Indicateurs d'appel vers l'arrière dans les ACM | 26 | |
| Indicateur de taxation | 10 | |
| Etat de la ligne appelée | 00 | |
| Catégorie du demandé | 00 | |
| Indicateur d'interfonctionnement | 1 | |

TABLEAU 2/Q.694

Indicateurs d'appel vers l'arrière dans les ANM

Le message ANM sans indicateurs d'appel vers l'arrière doit être émis